



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Костромской области
156019, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 53 тел.: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,
e-mail: mchs44kos@mail.ru
(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Костромской области
156019, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 53, тел.: 8 (4942) 493-772
(наименование органа государственного пожарного надзора и адрес места его нахождения)

Предписание № 2/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Областному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова Костромской области»

17 февраля 2019 года государственным инспектором Костромской области по пожарному надзору Васильевым Игорем Сергеевичем, государственным инспектором Костромской области по пожарному надзору Кузнецовым Евгением Сергеевичем, проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова Костромской области», зарегистрированного по адресу: 157130, Костромская область, Чухломский район, поселок Анфимово, ул. Центральная, д. 7В; место фактического осуществления деятельности: 157130, Костромская область, Чухломский район, поселок Анфимово, ул. Центральная, д. 7В, совместно с директором учреждения – Ксенофонтовой Еленой Александровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<u>Здание основного учебного корпуса.</u>				
Цокольный этаж:				
1.	Отсутствует дверь отделяющая коридор, ведущий к столовой, от лестничной клетки лестницы 1-ого (основной).	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.18*, СП 1.13130.2009* «Сис-	01.08.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		темы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.7		
2.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в фойе, гардеробе и комнате приёма пищи преподавательским составом в столовом зале.	Правила противопожарного режима в РФ п.61 (далее ППР в РФ), СП 5.13130.2009* «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» прил.А п.А.4	01.04.2020	
3.	Помещение склада административно-хозяйственной части оборудовано недостаточным количеством дымовых пожарных извещателей (2 вместо 4).	ППР в РФ п.61 СП 5.13130.2009* п.13.3.2	01.04.2020	
4.	Находится в неисправном состоянии автоматическая пожарная сигнализация в слесарном кабинете, гардеробе столовой + (отсутствует световой сигнал индикатора работы на дымовых пожарных извещателях).	ППР в РФ п.61	01.04.2020	
5.	Не проведен расчет категорий складских и производственных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон по ПУЭ.	ППР в РФ п.20	01.08.2020	
6.	Цокольный этаж не оборудован вторым эвакуационным выходом.	СП 1.13130.2009* п.4.2.1; СНиП 21-01-97* п.6.13*	01.08.2020	
7.	План эвакуации не соответствует действующему расположению эвакуационных путей, выходов и помещений.	ППР в РФ п.7; ГОСТ Р 12.2.143-2009* п.6.2.2	01.04.2020	
8.	Допускается проживание людей в слесарном кабинете.	ППР в РФ п.23 пп. «о», п.150	01.04.2020	
1 Этаж				
9.	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки актового зала, расположенно-	ППР в РФ п. 108	01.08.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	го на 1-м этаже здания техникума и горючих декораций огнезащитными составами, с составлением соответствующего акта с указанием даты пропитки и срока ее действия.			
10.	Отсутствует дверь, отделяющая актовый зал от лестничной клетки лестницы 1-го типа (основной).	СП 1.13130.2009* п.4.2.7; СНиП 21-01-97* п.6.18*	01.08.2020	
11.	Первый этаж не оборудован вторым эвакуационным выходом.	СП 1.13130.2009* п.8.1.11; СНиП 21-01-97* п.6.13*	01.08.2020	
12.	Дверь эвакуационного выхода на лестничную клетку в левом (дальнем) крыле здания открывается не по направлению движения эвакуации.	СП 1.13130.2009* п.4.2.6; СНиП 21-01-97* п.6.17	01.08.2020	
13.	В конце коридора к кулинарной лаборатории, бытовке и женскому туалету, находящегося в объеме лестничной клетки 1-го типа (основной), устроен склад.	СП 1.13130.2009* п.4.4.4; СНиП 21-01-97* п.6.32*	01.08.2020	
14.	Оконный проем, находящийся в складе, устроенном в конце коридора к женскому туалету, заложен кирпичом, чем нарушено естественное освещение объема лестничной клетки на уровне 1 этажа.	СП 1.13130.2009* п.4.4.7; СНиП 21-01-97* п.6.35	01.08.2020	
15.	В объеме лестничной клетки 1-го типа (основной) над площадкой лестницы устроена антресоль (бывшая операторская).	СП 1.13130.2009* п.4.4.4; СНиП 21-01-97* п.6.32*	01.08.2020	
16.	Ширина эвакуационного пути, ведущего из актового зала через кабинет спецдисциплин (справа от сцены), не соответствует нормативному (фактически 0,74 м вместо 1,2 м)	СП 1.13130.2009* п.4.3.4; СНиП 21-01-97* п.6.27	01.08.2020	
2 этаж				
17.	Отсутствует дверь, отделяющая общий коридор второго этажа от лестничной клетки 1-го типа (основной).	СП 1.13130.2009* п.4.2.7; СНиП 21-01-97* п.6.18*	01.08.2020	
18.	Находится в неисправном состоянии автоматическая пожарная сиг-	ППР в РФ п.61	01.04.2020	

№ п/ п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
9	нализация в библиотеке (отсутствует световой сигнал индикатора работы на дымовых пожарных извещателях).			
19.	Перекрытие лестничной клетки в левом (дальнем) крыле здания не соответствует пределу огнестойкости (деревянное)	ФЗ № 123-ФЗ ст.87 ч.2 табл. №21; СНиП 21-01-97* п.5.18* табл. №4*	01.08.2020	
20.	Выход на кровлю через лестничную клетку в левом (дальнем) крыле не оборудован противопожарным люком 2-го типа размерами не менее 0,6*0,8 метра по металлической стремянке.	пункт 8.4 СНиП 21-01-97*	01.08.2020	
21.	Не повышен предел огнестойкости конструкций перекрытия лестничной клетки в левом (дальнем) крыле до нормативного показателя.	ФЗ № 123-ФЗ ст.87 ч.2 табл. №21; СНиП 21-01-97* п.5.18* табл. №4*	01.08.2020	
Чердак				
22.	Не проведена обработка деревянных конструкций стропильной системы (срок обработки вышел).	ППР в РФ п.21; МДС 21.1-98 «Пособие к СНиП 21-01-97*» п.10.1; СП 2.13130.2012* «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.4.5	01.08.2020	
23.	На чердаке обустроено техническое помещение (бревенчатый сруб для бака с водой) не соответствующее пределу огнестойкости	СНиП 21-01-97* п.7.4; ФЗ № 123-ФЗ ст.88 ч.ч.1, 2, 3	01.08.2020	
24.	Отсутствуют ограждения на кровле	СП 17.13330.2017 «Кровли» п.4.8; СНиП 21-01-97* п.8.11	01.08.2020	
Котельная				
25.	Помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ППР в РФ п.61; СП 5.13130.2009* прил.А п.А.4	01.04.2020	
26.	Помещение котельной не оборудовано системой оповещения и управ-	СП 3.13130.2009 раздел 7 табл. №2 п.17	01.04.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ления эвакуацией 1-ого типа			
27.	Не повышен предел огнестойкости конструкций лестницы выхода из котельной в цокольный этаж до нормативного показателя.	ФЗ № 123-ФЗ ст.87 ч.2 табл. №21; СНиП 21-01-97* п.5.18* табл. №4*	01.08.2020	
28.	Выход из котельной в цокольный этаж не отделен противопожарной преградой (перегородка и дверь деревянные)	СНиП 21-01-97* п.7.4 ФЗ № 123-ФЗ ст.88 ч.ч.1, 2, 3	01.08.2020	
Общее по учебному корпусу				
29.	Для покрытия пола общего коридора использован горючий материал (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности.	СНиП 21-01-97* п.6.25*; ФЗ № 123-ФЗ ст.134 ч.6 табл. №28; СП 1.13130.2009* п.4.3.2	01.08.2020	
30.	Не повышен предел огнестойкости конструкций лестниц (основная парадная и эвакуационная) до нормативного показателя.	ФЗ № 123-ФЗ ст.87 ч.2 табл. №21; СНиП 21-01-97* п.5.18* табл. №4*	01.08.2020	
31.	Двери на всех этажах, ведущие на лестничную клетку в левом (дальнем) крыле, не оборудованы устройствами для самозакрывания.	СП 1.13130.2009* п.4.2.7; СНиП 21-01-97* п.6.18*	01.04.2020	
32.	Огнетушители на всех этажах находятся в помещениях, затрудняя их использование в случае закрытия данных помещений на ключ.	ППР в РФ п.п. 474, 480	01.04.2020	
33.	Не организована проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу не реже 2 раз в год	ППР в РФ п.55	01.04.2020	
34.	Не проводится чистка вентиляционных каналов от горючих отходов от сгораемого мусора	ППР в РФ п.50	01.04.2020	
Здание спортзала и лаборатории				
35.	Под лестничной клеткой устроена раздевалка	СП 1.13130.2009* п.4.4.4; СНиП 21-01-97* п.6.32*	01.08.2020	
36.	1 и 2 этажи не имеют второго эвакуационного выхода.	СП 1.13130.2009* п.8.1.11; СНиП 21-01-97* п.6.13*	01.08.2020	
37.	Дымовые пожарные извещатели в спортзале не защищены от механических повреждений.	СП 5.13130.2009* п.13.3.13	01.04.2020	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
38.	В кабинете преподавателей в спортивном автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (отсутствует световой сигнал индикатора работы дымовых пожарных извещателей).	ППР в РФ п.61	01.04.2020	
39.	Не повышен предел огнестойкости перекрытий до нормативного показателя	ФЗ № 123-ФЗ ст.87 ч.2 табл. №21; СНиП 21-01-97* п.5.18* табл. №4*	01.08.2020	
40.	Не повышен предел огнестойкости лестничного марша до нормативного показателя	ФЗ № 123-ФЗ ст.87 ч.2 табл. №21; СНиП 21-01-97* п.5.18* табл. №4*	01.08.2020	
41.	Отсутствует выход на чердак.	СП 4.14130.2013 п.7.7; СНиП 21-01-97* п.8.4*	01.08.2020	
42.	Не проведена обработка деревянных конструкций стропильной системы чердака (документы не представлены).	ППР в РФ п.21; МДС 21.1-98 п.10.1; СП 2.13130.2012* п.5.4.5	01.08.2020	
Здание общежития				
43.	Отсутствует второй эвакуационный выход из здания общежития	СП 1.13130.2009* п.5.3.11; СНиП 21-01-97* п.6.13*; № 123-ФЗ ст.89 ч.3 пп.1	01.08.2020	
44.	Отсутствуют планы эвакуации во всех спальных помещениях	ППР в РФ п.89	01.04.2020	
45.	Не повышен предел огнестойкости перекрытий до нормативного показателя	№ 123-ФЗ ст.87 ч.2 табл. №21; СНиП 21-01-97* п.5.18* табл. №4*	01.08.2020	
46.	Не проведена обработка деревянных конструкций стропильной системы чердака (срок действия обработки вышел).	ППР в РФ п.21; МДС 21.1-98 п.10.1; СП 2.13130.2012* п.5.4.5	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предпи-

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору, а именно:

(квартале, місяці)

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

должностные лица в пределах их компетенции.

« 19 » 02 20 20 Г.

« » 20 г.

« 19 » 02 20 20 г.

Директор Экспертства С.А.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору